


מד עובי צבע / ציפוי למתכות מדידה למתכת מגנטית ומתכות לא מגנטיות

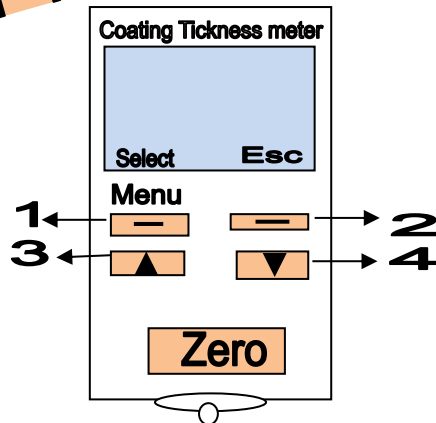

תכונות

- ** אפשרות קריאה מאפס עד 1350 מיקרון
- ** קריאות ישירות או לקבוצות קריאה (30 קבוצות)
- ** קבוצה- קריאות לאובייקט-מוצר לתיבה אחד מתוך 4
- ** זכרון של 50 קריאות לכל קבוצה
- ** סגירה אוטומטית Auto Power off
- ** תאורת מסך
- ** חיבור למחשב USB
- ** אפשרות מדידה למתכת ואלומיניום (בדיקה ב 2 אופציות) .

הוראות שימוש בסיסיות

1 הכנס בטריות לתא בטריות בחלק האחורי

2 הדלק את המכשיר בלחצן מס 1 (קו אדום)

המכשיר נכנס למצב של קריאות בודדות (אם לא נגדיר לו אחרת)
בקבוצה קריאה מספר "0" וקריאות אלו לא ירשמו בזכרון
במסך ירשם " Group0 "

3 והמכשיר יכנס למצב בדיקה אוטומטי
לחיצה נוספת על לחצן 1 מביע לתפריט

4 הגדרת מצב עבודה Working mode

נגדיר היכן להכניס את קריאות המודד (נרד בלחצן מס 4)
שמאי רכב בודק 10 רכבים ביום -אזי צריך 10 קבוצות בדיקה
יגדיר הבודק כל קבוצה למספר רכב .
מספר הקבוצות המקסימלי הינו 50
בכל קבוצה אפשר למדוד עד 30 קריאות
אם רוצים לשמור את המידע יש להגדיר את מס קבוצת הקריאה לפני המדידות
ניתן לבטל כל מדידה/ קריאה שנעשתה על ידי לחיצה על לחצן 2- (כחול) DEL

5 הגדר סוג הבדיקה Measure Mode

מצב אוטומטי -בין מתכתי ללא מתכתי
Auto
מצב בדיקה לציפוי מתכתי
Fe
מצב בדיקה לציפוי לא מתכתי
NFe
המכשיר נכנס אוטומטי למצב Auto

6 הגדרות SET

הגדרת קריאות לפי מיקרון או מילי
Unit
הגדרת תאורת מסך
Backlight
הגדרת סגירה אוטומטית
Auto Power Off
הגדרת בהירות
Contrast

7 הצגת קריאות Measure View

אחרי שהגדרנו במצב בסעיף 4 את מצב העבודה
ואחרי שבצענו מדידות לקבוצה ניתן לחזור
בתוצאות -נבחר את הקבוצה שבה בחרנו לרשום
את התוצאות ונדפדף מטה קריאה אחרי קריאה ונצפה בתוצאות
יש אפשרות למחק את כל התוצאות
DELATE ALL
נשאלת שאלה -האם בטוח שרצוננו למחק
Are you sure ?
ניתן למחק את התוצאות רק לקבוצה שנבחר
נכנס להצגת התוצאות בקבוצה שאותה רוצים למחק
אם נלחץ על לחצן "1" DELATE GROUP,
תופיע שאלת התראה " ARE YOU SURE ".
נלחץ OK וימחקו תוצאות מהקבוצה שבחרנו

תפריט ראשי

Working Mode
Measure Mode
Set
Measure View
Calibration

Calibration

Cal Zero of FE
Cal Zero of NFE
Del Zero of PE
Del Zero of NFE

8 כיול מכשיר

9 מצב ZERO

מצב בו התוצאה היא של הסטייה מקריאה הראשונית .
נבצע מדידה יחד עם לחיצה על הלחצן האדום ZERO
ואז כל הבדיקות לאחר מכן יתנו לנו רק את ההפרש בין
הבדיקה ראשונית לשאר הבדיקות

10 התקנה תוכנה :

מצורף דיסק התקנה